

Brzdíč přívěsu 971 002 802 0 nahrazen 971 002 805 0



971 002 805 0
+ rep set 971 002 921 2
software version TEBS C1, C2



971 002 805 0
+ rep set 971 002 922 2
software version C3, D

Brzdíč přívěsu 971 002 802 0 se v oblasti Aftermarket se v případě pneumatického defektu nahrazuje brzdíčem 971 002 805 0.

Pneumatické poruchy mohou mít následující příčiny:

- Netěsnost za jízdy na odvzdušnění ⇒ Znečištěný nebo defektní ventil plnění
- Netěsnost při zatažení ruční brzdy ⇒ Znečištěný ventil plnění
- Netěsnost na žluté spojkové hlavici ⇒ Mechanický defekt na brzdíči přívěsu

Brzdíč 971 002 805 0 je bez elektrických komponentů.
Upevnění a pneumatické přípojky jsou stejné.

Pro brzdíč 971 002 805 0 se požaduje podle verze software TEBS sada kabelů se senzorem a/nebo tlakovým spínačem (viz Marktinfo z 01.03.2004)

Ke každému brzdíči je přiložen návod se schématem zapojení, ve kterém jsou znázorněny obě oprav. sady.

Obě opravárenské sady mají objednáací čísla:

971 002 921 2 pro verzi software TEBS C1, C2

971 002 922 2 pro verzi software TEBS C3, D

Brzdíč 971 002 805 0 je určen výhradně pro trh s náhradními díly.

V případě reklamace brzdíče 971 002 802 0 z důvodu pneumatické závady je závazné datum výroby přístroje.